


PŘEHLED NABÍZENÝCH SNÍMAČŮ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU, CO₂, Hxxxx


Průmyslové snímače a regulátory řady Hxxxx:

MĚŘENÁ VELIČINA / VÝSTUP	2 x Relé	2 x Relé RS485	2 x Relé RS232	2 x Relé Ethernet
teplota + 3 binární vstupy		H0430 obr.2 strana 68 H4431 obr.1 strana 68	H4331 obr.1 strana 70	H0530 obr.2 strana 72 H4531 obr.1 strana 72
teplota+vlhkost	H3060 obr.3 strana 66 H3061 obr.5 strana 66 H3020 obr.3 strana 66 H3021 obr.5 strana 66 H3023 obr.4 strana 66			
teplota+vlhkost + 3 binární vstupy		H3430 obr.3 strana 68 H3431 obr.5 strana 68 H3433 obr.4 strana 68	H3331 obr.5 strana 70	H3530 obr.3 strana 72 H3531 obr.5 strana 72
teplota+vlhkost + barometrický tlak + 3 binární vstupy		H7430 obr.3 strana 68 H7431 obr.5 strana 68	H7331 obr.5 strana 70	H7530 obr.3 strana 72 H7531 obr.5 strana 72
koncentrace CO ₂	H5024 obr.1 strana 66	H5424 obr.1 strana 68	H5324 obr.1 strana 70	H5524 obr.1 strana 72
teplota+vlhkost + koncentrace CO ₂	H6020 obr.3 strana 66	H6420 obr.3 strana 68	H6320 obr.3 strana 70	H6520 obr.3 strana 72

Hxxxx

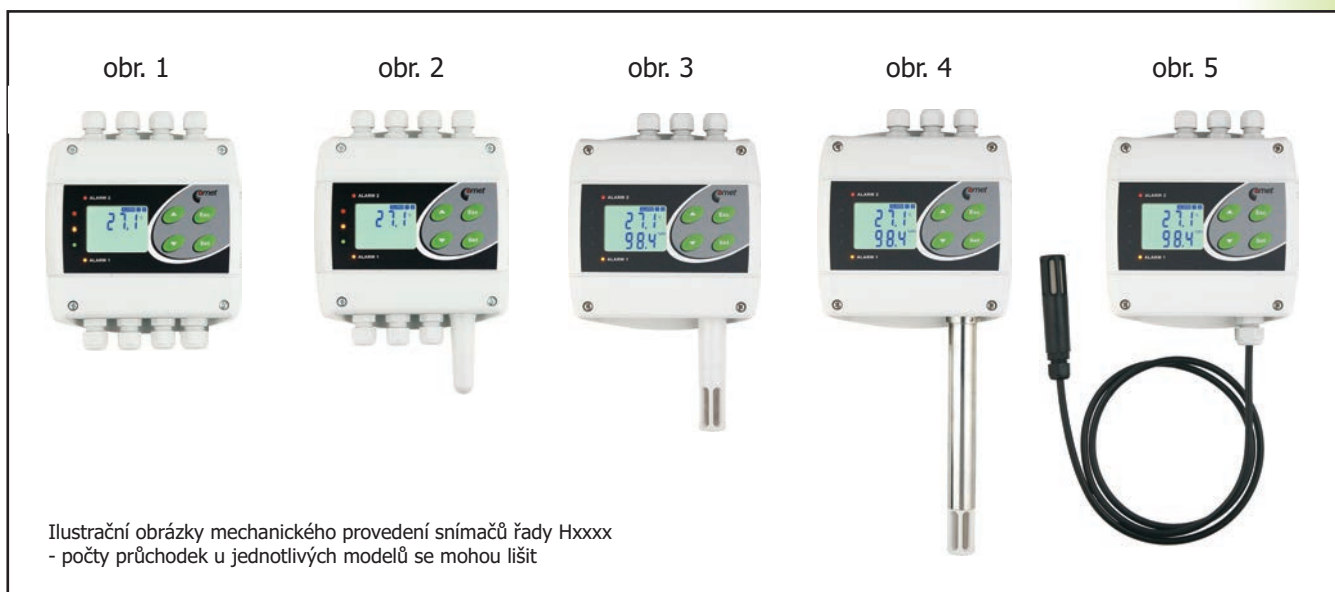

POUŽITÍ - monitoring a řízení teploty, vlhkosti, CO₂. ve výrobních technologiích, v klimatizovaných prostorách, ve skladech potravin, léčiv, surovin a dalších.

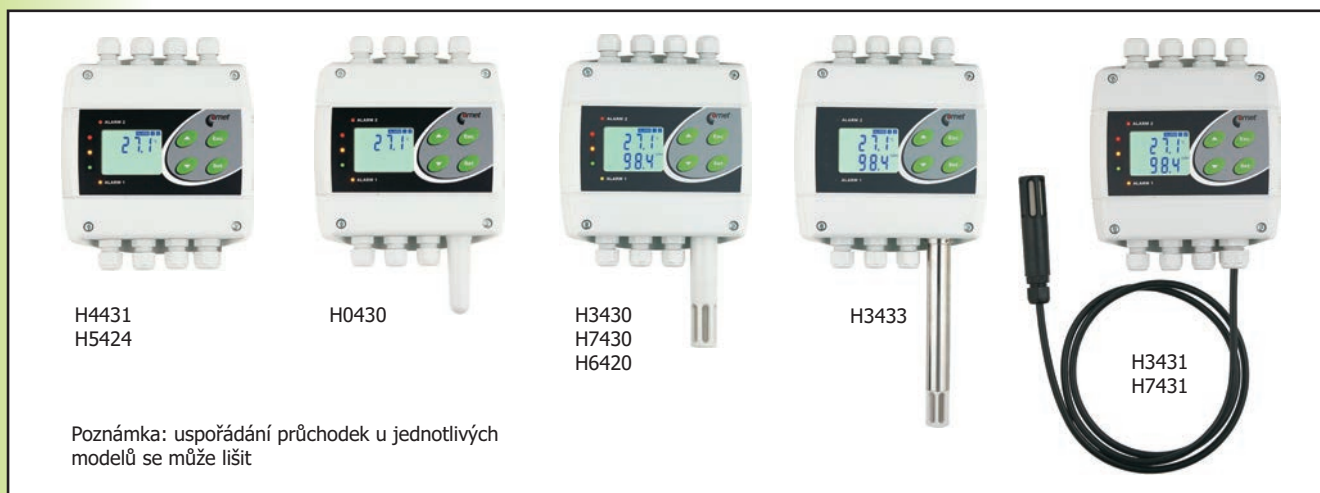

Regulátory teploty, vlhkosti a koncentrace CO₂ vzduchu slouží k dvoustavovému řízení např. topení, ventilace, zvlhčovačů, odvlhčovačů apod. Jsou vybaveny dvěma výstupy na relé pro signalizaci alarmu nebo řízení externích zařízení. Každému relé lze libovolně přiřadit kteroukoli vstupní veličinu, nastavit komparační mez, zpoždění, hysterezi či akustický alarm ze zabudovaného měniče.

Snímače jsou v úplné podobě vybaveny senzory teploty, relativní vlhkosti, tlaku, resp. koncentrace CO₂. Měřené veličiny jsou dále přepočítávány na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Regulátor se skládá z elektroniky v odolné plastové skříňce s připojovací svorkovnicí a čidla teploty a vlhkosti v krytce s filtrem z nerezové tkaniny. Snímač CO₂ je zabudován uvnitř přístroje. Parametry lze nastavovat z klávesnice přístroje nebo z počítače.

Digitální koncepce zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a signalizaci poruchových stavů. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou určeny pro měření vzduchu bez agresivních příměsí.

Snímače, kromě snímačů s měřením CO₂ jsou také vybaveny třemi binárními vstupy pro detekci dvoustavových veličin - např. zaplavení, kouře, rozbití skla, dveří.

NOVINKA Měření CO₂ je založeno na dvoupruskové metodě se dvěma zdroji. Dlouhodobá stabilita měření CO₂ je zaručena díky prověřenému nedispersivnímu infračervenému (NDIR) měřicímu článku CO₂.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Maximální spínané napětí, proud, výkon relé:	50V, 2A, 60VA
Akustická signalizace alarmu:	ze zabudovaného akustického měniče - vypínatelná
Rozsah měřené relativní vlhkosti:	0 až 100%
Přesnost měření relativní vlhkosti:	±2.5% relativní vlhkosti v rozsahu 5 až 95% při 23°C
Přesnost výstupu teploty snímačů:	±0.4°C od -30 do +100°C, ±0.4% z měřené hodnoty nad +100°C
Přesnost a rozsah výstupu teploty rosného bodu:	±1,5 °C při okolní teplotě < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C
Přesnost a rozsah výstupu absolutní vlhkosti:	±3g/m ³ při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m ³
Přesnost a rozsah výstupu měrné vlhkosti:	±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg
Přesnost a rozsah výstupu směšovacího poměru:	±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg
Přesnost a rozsah specifické entalpie:	± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah: 0 až 995 kJ/kg
Přesnost a rozsah měření atmosférického tlaku:	±1.3hPa při teplotě 23°C, rozsah 600 až 1100hPa
Přesnost a rozsah měření koncentrace CO ₂ :	±(50ppm +2% z měřené hodnoty), rozsah 0 až 2000 ppm Novinka !
Podporované jednotky tlaku:	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH ₂ O, PSI, oz/in ²
Rozsah provozní teploty skříňky s elektronikou:	-30 až +80°C (-30 až +60°C snímače CO ₂ , H5424, 6420)
Signál pro binární vstupy:	z beznapětového kontaktu, otevřený kolektor nebo dvouúrovňový napětový signál. Vstupy nejsou galvanicky odděleny.
Min. délka impulsu na binárním vstupu:	500 ms (kratší impuls nemusí být zaznamenán)
Napětí na rozpojeném kontaktu:	3,3 V
Nízká napětíová úroveň:	0 až +0,5 V
Vysoká napětíová úroveň:	+3,0 až +30V
Filtrační schopnost krytky sensorů:	0.025mm, filtr vzduchu z nerezové tkaniny
Napájení:	9-30Vdc
Rozměry skříňky bez průchodek (Š x V x H):	135 x 136 x 45 mm
Krytí hlavičky snímačů teploty a vlhkosti:	IP65 elektronika se svorkami, IP40 senzor vlhkosti
Krytí hlavičky snímačů měřících tlak:	IP54 elektronika se svorkami, IP40 senzory teploty a vlhkosti

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty, VLHKOSTI, TLAKU, CO₂ Hxxxx - VÝSTUPY NA RELÉ A VÝSTUP RS485


MODEL	MĚŘENÁ VELIČINA	MAXIMÁLNÍ MĚŘENÁ TEPLOTA	DĚLKA STONKU	VÝSTUP	DALŠÍ VÝSTUP	POPIS
H0430	teplota+3 binární	-30 až +80°C	53mm	2x relé	RS485 ²⁾	Teploměr pro venkovní i vnitřní použití.
H4431	teplota+3 binární	-200 až +600°C	-	2x relé	RS485 ²⁾	Převodník teploty pro sondy Pt1000.
H3430	tepl.+vlhkost+3binární	-30 až +80°C	75mm	2x relé	RS485 ²⁾	Teploměr-vlhkoměr. Venkovní i vnitřní použití.
H3431	tepl.+vlhkost+3binární	-30 až +105°C ¹⁾	kabel sondy 1,2,4m	2x relé	RS485 ²⁾	Teploměr-vlhkoměr. Sonda T+RH o průměru 18mm,délka 88mm s kabelem 1m. Délky kabelů 2m nebo 4m za příplatek.
H3433	tepl.+vlhkost+3binární	-30 až +125°C ¹⁾	150mm	2x relé	RS485 ²⁾	Pro montáž do vzduchotechnického kanálu.
H7430	teplota+vlhkost+barom. tlak+3 binární vstupy	-30 až +80°C	75mm	2x relé	RS485 ²⁾	Teploměr-vlhkoměr-barometr. Venkovní a vnitřní použití.
H7431	teplota+vlhkost+ barometrický tlak +	-30 až +105°C ¹⁾	kabel sondy 1,2,4m		RS485 ²⁾	Teploměr-vlhkoměr-barometr. Venkovní a vnitřní použití. Sonda T+RH o průměru 18mm,délka 88mm s kabelem 1m. Délky kabelů 2m nebo 4m za příplatek.
H5424	koncentrace CO ₂	-30 až +80°C	-	2x relé	RS485 ²⁾	Snímač koncentrace CO₂ - venkovní i vnitřní.
H6420	teplota+vlhkost + koncentrace CO ₂	-30 až +80°C	75mm	2x relé	RS485 ²⁾	Termostat + hygrostat + snímač koncentrace CO₂ - pro venkovní a vnitřní použití.

1) U snímačů se sondou na kabelu platí maximální teplota pro celou sondu teploty a vlhkosti včetně kabelu. V okolí plastové hlavice je maximální povolená teplota +80°C. Při teplotách nad +85°C nesmí relativní vlhkost v trvalém provozu překročit povolenou mez dle grafu.

2) **Sériový výstup RS485** je galvanicky oddělený od ostatních obvodů pro zabránění kolizí na lince RS485. Snímač umožňuje volitelně pracovat s protokolem Modbus RTU a ADAM firmy Advantech. Lze implementovat další komunikační protokoly. Po sériové lince lze číst naměřené hodnoty a měnit některá nastavení přístroje. Snímač vždy pracuje jako "slave", tj. odpovídá pouze na dotaz nadřazeného systému.

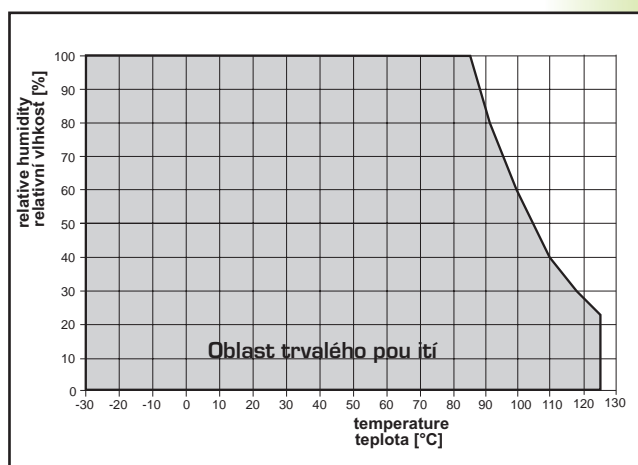

Hxxxx

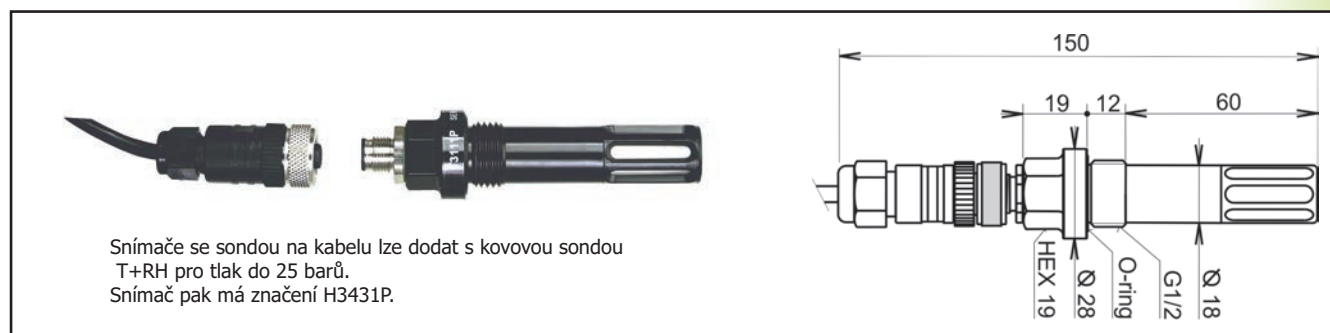


Obsah dodávky:

Kalibrační list od výrobce, manuál. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Bezplatný program TSensor pro konfiguraci snímače lze kdykoli stáhnout z www.cometsystem.cz

Další dodávané příslušenství - viz dále v katalogu

Novinka
- sonda pro tlakové prostředí

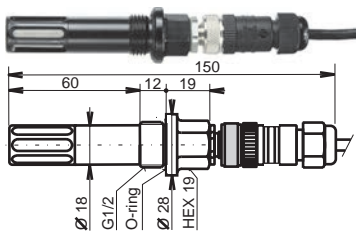

**Objedn.
číslo**

**TxxxxP
Hxxx1P**

Sonda do tlakového prostředí do 25 barů.
Kovová sonda T+RH s kabelem 1m.
Lze dodat s kabelem sondy délky 2m nebo 4m.
Průměr 18mm, délka 110mm, závit G1/2.



SHPP

Průtočná komůrka pro měření tlakového vzduchu do 25 barů
- nerez DIN 1.4301
vstupní a výstupní připojení - závit G1/8
připojení sondy vlhkosti - závit G1/2
šroubení není součástí dodávky



**TxxxxL
HxxxxL**

Provedení snímače s vodotěsnou vidlicí IP67 Lumberg RSFM4 místo kabelové průchodky pro snadné rozpojení/připojení výstupu.
Uved'te prosím v objednávce za označením snímače písmeno L (např. T3110L).



K1427

Zásuvka konektoru ELKA 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí Lumberg pro snadné rozpojení/připojení výstupu.
Kabel se snadno připojuje na šroubovací svorky zásuvky. Krytí IP67.



bez LCD

Snímače lze dodat s plným víčkem bez displeje.
Uved'te prosím tento požadavek v objednávce.



OEM



Snímače lze dodat bez loga Comet v provedení OEM.
Uved'te prosím tento požadavek v objednávce.
Minimální objednávka bez loga Comet je 50kusů.



F8000

Kryt před vlivy počasí pro snímače vlhkosti se sondou na kabelu.
Pro snímače se sondou teploty a vlhkosti na kabelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SNÍMAČŮM A PŘEVODNÍKŮM ZA PŘÍPLATEK



	Objednací číslo	
	F5200	šedá náhradní výměnná krytka čidel - filtr vzduchu s nerezovou tkaninou filtrační schopnost 0,025mm
	F5200B	černá náhradní výměnná krytka čidel - filtr vzduchu s nerezovou tkaninou filtrační schopnost 0,025mm
	SP003	Kabel pro nastavení snímačů s analogovým výstupem Tx11x a Tx21x a regulátorů Hxxxx přes USB port počítače.
	PP4	plastová příruba PP4 s průchodkou pro montáž snímače do vzduchotechnického kanálu
	PP90	pravoúhlá nerezová příruba PP90 s průchodkou pro montáž snímače na zeď
	SP004	plastová průchodka pro přímou montáž sondy vlhkosti do otvoru o průměru 29 mm ve stěně do tloušťky 5 mm
	SP005	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago - pro snímače a převodníky s proudovým a napěťovým výstupem
	SP006	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago - pro snímače a převodníky se sériovým výstupem RS485 a RS232
	MD036	samolepicí Dual Lock - průmyslový suchý zip pro snadnou instalaci skříňky snímače
	A1515	napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vdc pro Ethernetové snímače a převodníky - se soušým konektorem
	A1510	napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vdc pro snímače a převodníky se sériovým výstupem - pro připojení do svorek
	MD046 HM023 HM024	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KALIBRACI A JUSTOVÁNÍ VLHKOSTI nerezová nádoba pro kalibraci a justování vlhkosti sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře